

Тема 4. Соединения.

Лекция № 12. Неразъёмные соединения (НС)

Вопросы, изложенные в лекции:

1. Соединения, классификация.
2. Заклёточные соединения.
3. Сварные соединения.
4. Паяные и клеевые соединения.

Учебная литература:

Детали машин и подъемное оборудование. Под рук. Г.И. Мельникова - М.: Воениздат, 1980. стр. 277-298.

Н.Г. Кукин и др. Детали машин: Учебник для техникумов / Н.Г. Кукин, Г.С. Кукина, В.К. Житков.- 5-е изд., перераб. и допол.- М.: Илекса, 1999. стр. 30-39.

Соловьев В.И. Детали машин (Курс лекций. III часть). - Новосибирск: НВИ, 1997. стр. 3-28.

Определения:

Соединения – неподвижные связи между элементами машин.

Соединение деталей – конструктивное обеспечение их контакта с целью кинематического и силового взаимодействия, либо для образования из них частей (деталей, сборочных единиц) механизмов, машин и приборов.

Классификация соединений:

по возможности *разборки* без разрушения соединяемых деталей – *разъёмные* и *неразъёмные* соединения;

по возможности относительного взаимного *перемещения* соединяемых деталей – *подвижные* и *неподвижные* соединения;

по *форме* сопрягаемых (контактных) поверхностей – *плоское, цилиндрическое, коническое, сферическое, винтовое, профильное* соединения;

по технологическому *методу образования* – *сварное, паяное, клеёное (клеевое), клёпаное, прессовое, резьбовое, шпоночное, шлицевое, штифтовое, клиновое, профильное* соединения.

Заклёточные соединения.

Определение:

*Заклёточное (клёпаное) соединение - неразъёмное неподвижное соединение, образованное с применением специальных закладных деталей **заклёток**, выполненных из высокопластичного материала.*

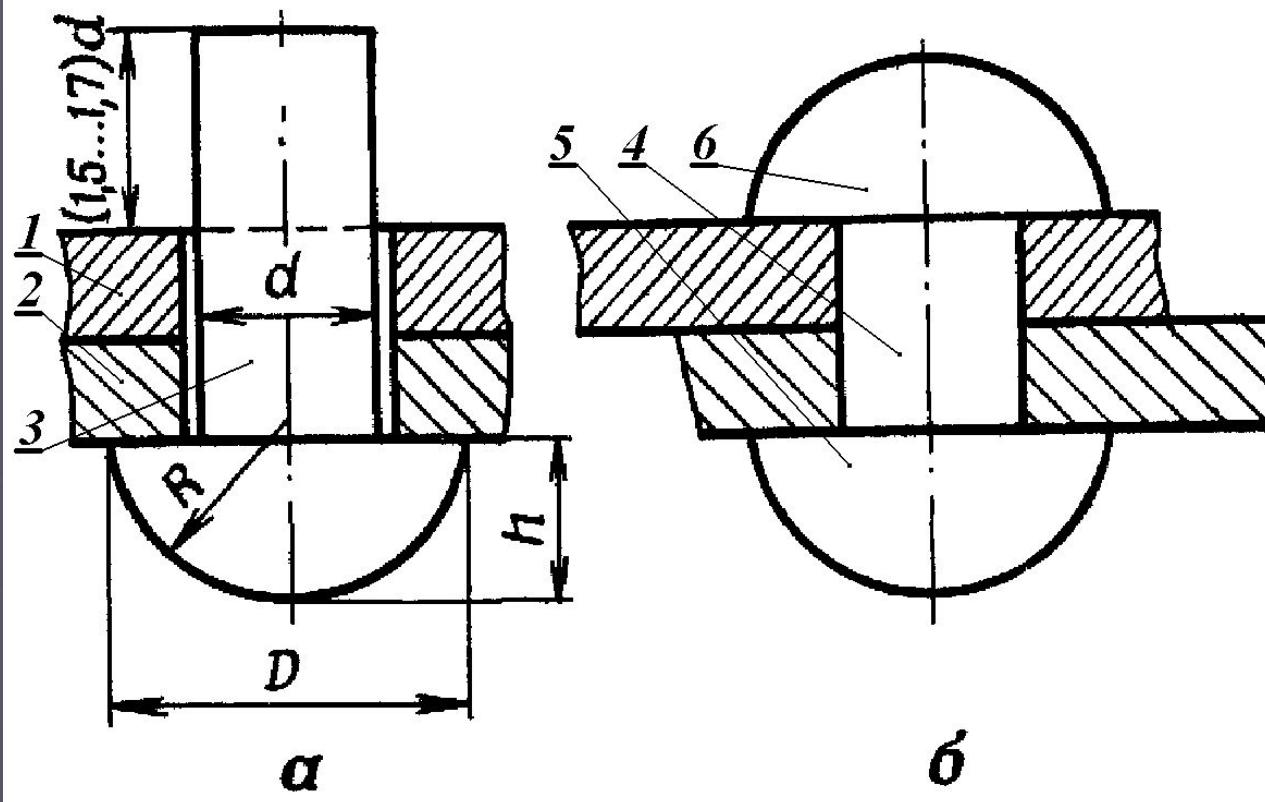


Рис. 12.1. Заклёточное соединение:

а – в процессе сборки; б – в собранном виде

1, 2 – соединяемые детали;

3 – заклётка;

4 – тело заклётки;

5 – закладная головка;

6 -- замыкающая головка.

Определение:

Заклёпочный шов – ряд заклёпок, соединяющих кромки двух или нескольких деталей.

Классификация заклёпочных соединений :

1) по функциональному назначению –

прочные, предназначенные только для передачи нагрузки;

плотные, обеспечивающие герметичное разделение сред, и

прочно-плотные, способные выполнять обе названные функции;

2) по конструктивным признакам шва –

нахлесточное соединение (рис. 12.2, а);

стыковое соединение, которое в свою очередь может быть выполнено

с одной (рис. 12.2, б) либо

с двумя (рис. 12.2, в) накладками;

3) по числу поверхностей среза, приходящихся на одну заклёпку, под действием рабочей нагрузки –

односрезные;

двухсрезные; и т.д.;

многосрезные;

4) по количеству заклёпочных рядов в шве –

однорядные;

двухрядные; и т.д.;

многорядные.

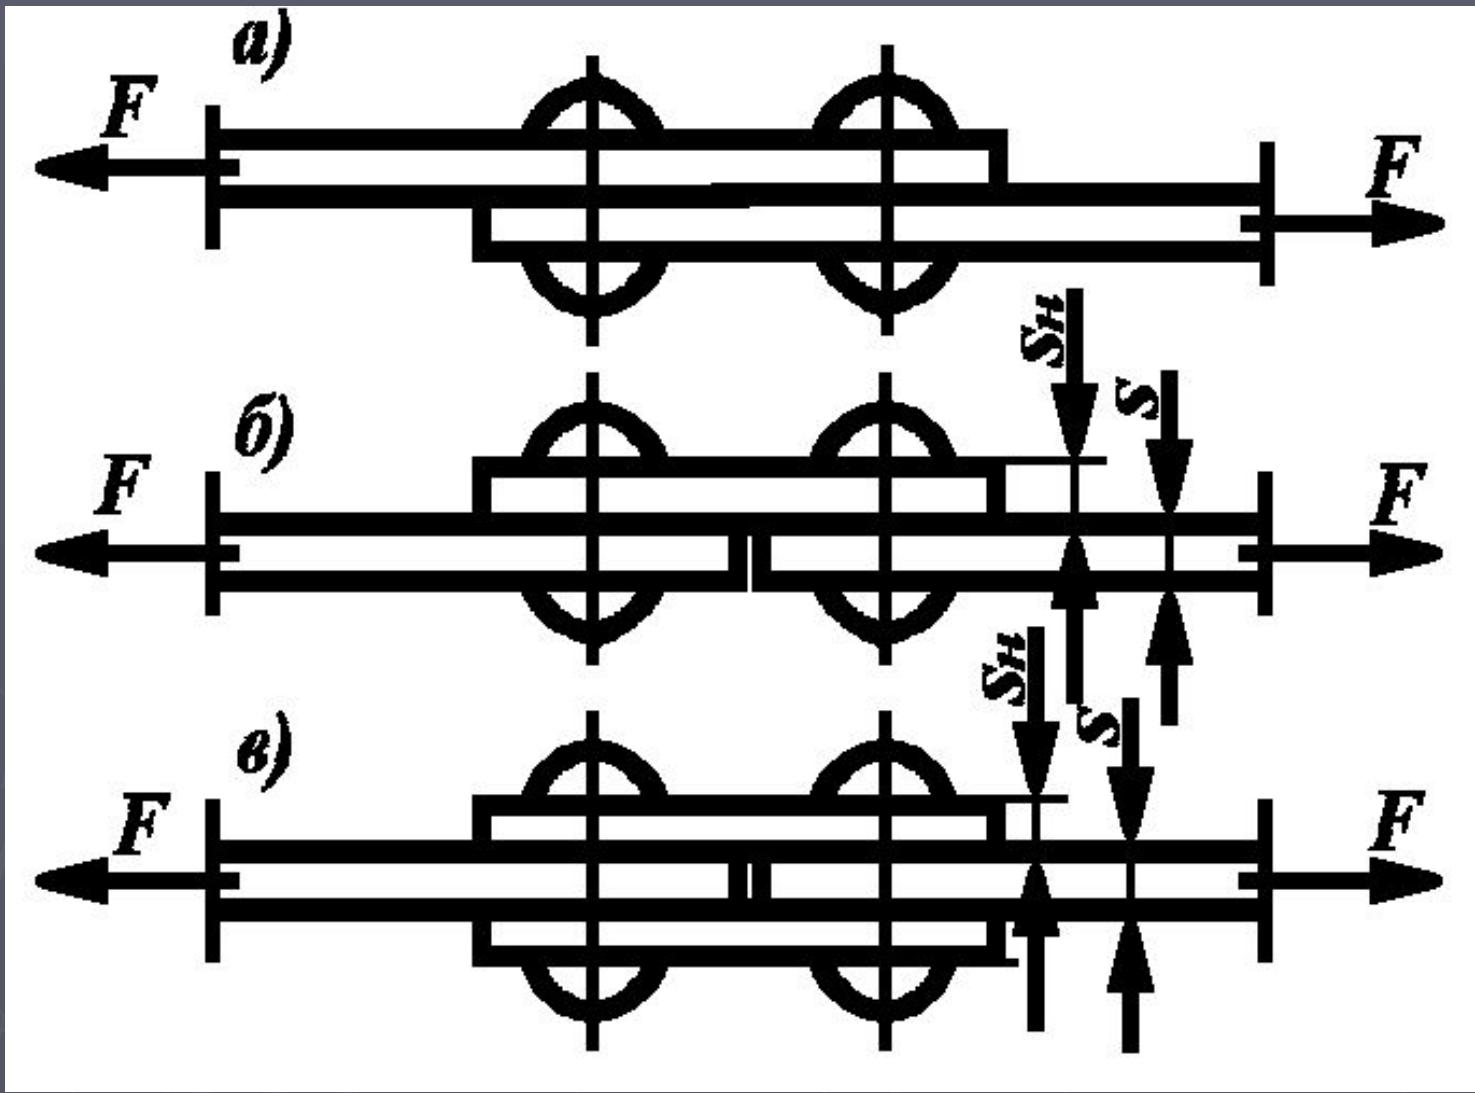


Рис. 12.2. Основные типы заклёпочных швов:
а – нахлёточный; б – стыковой с одной накладкой;
в – стыковой с двумя накладками.

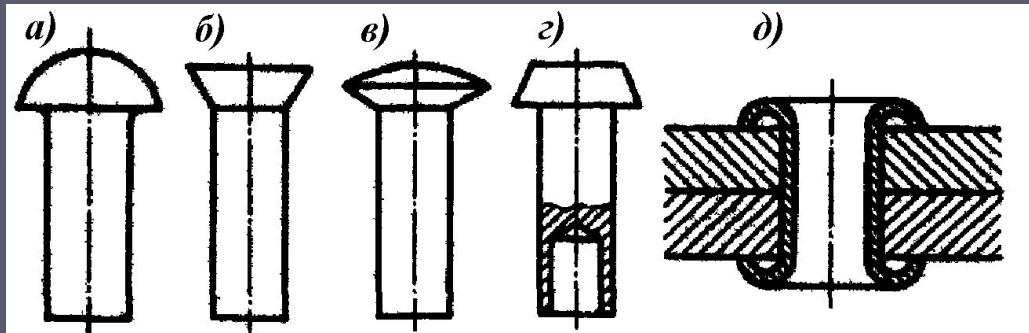


Рис. 12.3. Некоторые виды заклёпок : а) со сферической головкой; б) с потайной головкой; в) с полупотайной головкой; г) полупустотелая с цилиндрической головкой; д) пустотелая (пистон)

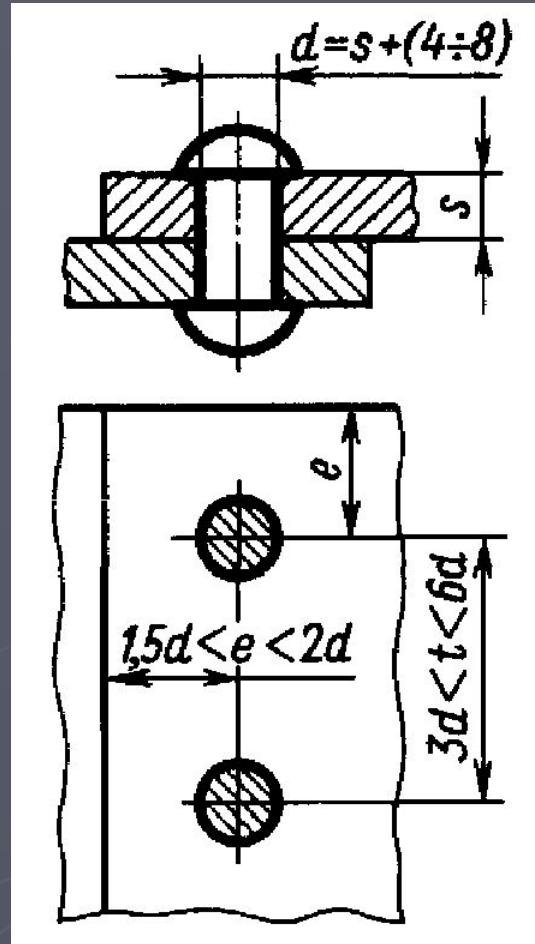


Рис. 12.4.
Параметры заклёпочного соединения

Материалы для изготовления заклёпок

Требования к материалу заклёпки:

- 1) высокая пластичность и незакаливаемость при нагревании;
- 2) температурный коэффициент расширения, близкий таковому соединяемых деталей;
- 3) отсутствие гальванической пары с материалом соединяемых деталей.

Материалы:

- 1) стали малоуглеродистые – Ст0; сталь 10; сталь 20; сталь 10ГС и др.;
- 2) медь и её сплавы – медь 0; латуни (Л62 и др.);
- 3) алюминий и его сплавы (АД1, Д18П, ВАД23 и др.);
- 4) термопластичные пластмассы (полиамиды, этиленпласты и др.)

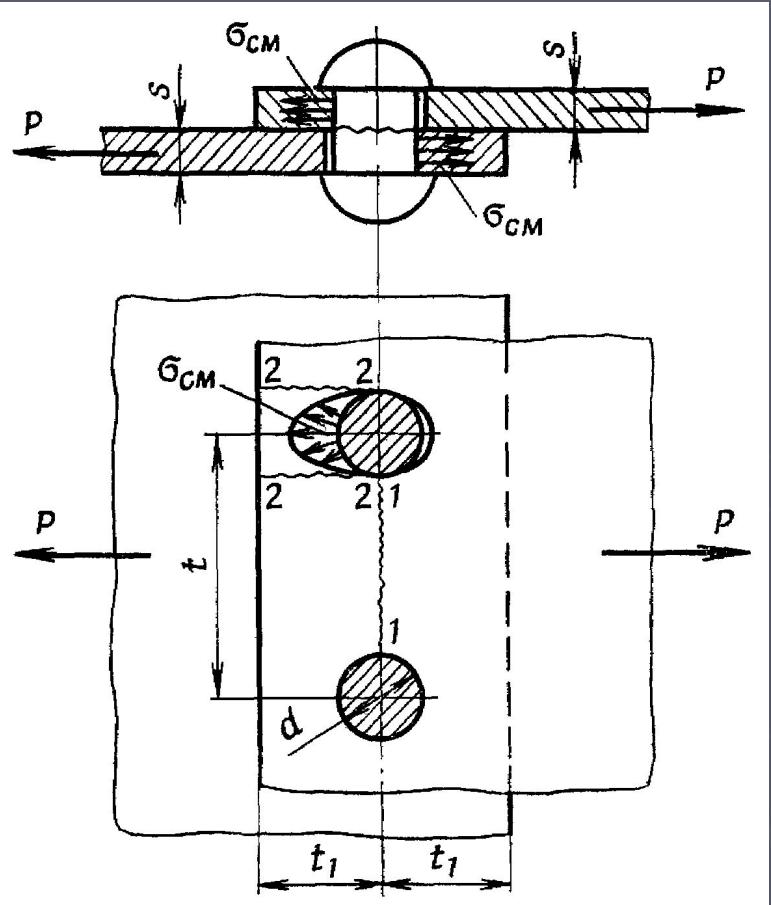


Рис. 12.5. Напряжения в заклёпочном шве

4 вида возможных разрушений заклёпочного шва:

- 1) *срез* заклёпки;
- 2) *смятие* заклёпки или соединяемых деталей;
- 3) *срез* соединяемых деталей;
- 4) *обрыв* соединяемых деталей по сечению, ослабленному отверстиями для установки заклепок;

Сварные соединения

Определение:

Сварные соединения – неразъёмные соединения, образованные посредством установления межатомных связей между деталями при расплавлении соединяемых кромок, пластическом их деформировании или при совместном действии того и другого.

Достоинства и недостатки сварных соединений

Достоинства :

- 1) высокая технологичность сварки, обуславливающая низкую стоимость сварного соединения;
- 2) снижение массы сварных деталей по сравнению с литыми и клёпаными на 25...30%;
- 3) возможность получения сварного шва, равнопрочного основному металлу (при правильном конструировании и изготовлении);
- 4) возможность получения деталей сложной формы из простых заготовок;
- 5) возможность получения герметичных соединений;
- 6) высокая ремонтопригодность сварных изделий.

Недостатки:

- 1) коробление (самопроизвольная деформация) изделий в процессе сварки и при старении;
- 2) возможность создания в процессе сварки сильных концентраторов напряжений;
- 3) сложность контроля качества сварных соединений без их разрушения;
- 4) сложность обеспечения высокой надежности при действии ударных и циклических, в том числе и вибрационных, нагрузок.

Некоторые разновидности технологических процессов получения сварных соединений

По наличию источника тепла: *холодная сварка, сварка с нагреванием;*

по применяемому источнику тепла: *газовая, электродуговая, электрошлаковая, контактная, электроннолучевая, лазернолучевая и др.;*

по наличию жидкого металла при образовании соединения: *сварка без расплавления – кузнечная, контактная, прессовая, диффузионная и т.п., сварка плавлением – электродуговая, электрошлаковая, газовая и ряд других;*

Электродуговая сварка плавлением

находит самое широкое применение в промышленности, строительстве и других областях производства, как с применением неплавящихся (уголь, вольфрам) электродов, так и плавящихся.

Электродуговую сварку *неплавящимся* электродом изобрел в конце XIX века (сварка угольным электродом предложена в 1882 г., патент в 1885 г.) **Николай Николаевич Бенардос** (1842–1905), а в 1888 усовершенствовал этот метод, применив *плавящийся* металлический электрод, **Николай Гаврилович Славянов** (1854–1897).

В настоящее время многие элементы сварного соединения, полученного электродуговой сваркой *стандартизованы*.

Определения:

*Металл, затвердевший после расплавления и соединяющий сваренные детали соединения, называют **сварочным швом**.*

Формирование сварочного шва сопровождается частичным оплавлением поверхностей деталей, участвующих в образовании сварного соединения.

*Поверхности свариваемых деталей, подвергающиеся частичному оплавлению при формировании сварочного шва и участвующие в образовании соединения, называются **свариваемыми кромками**.*

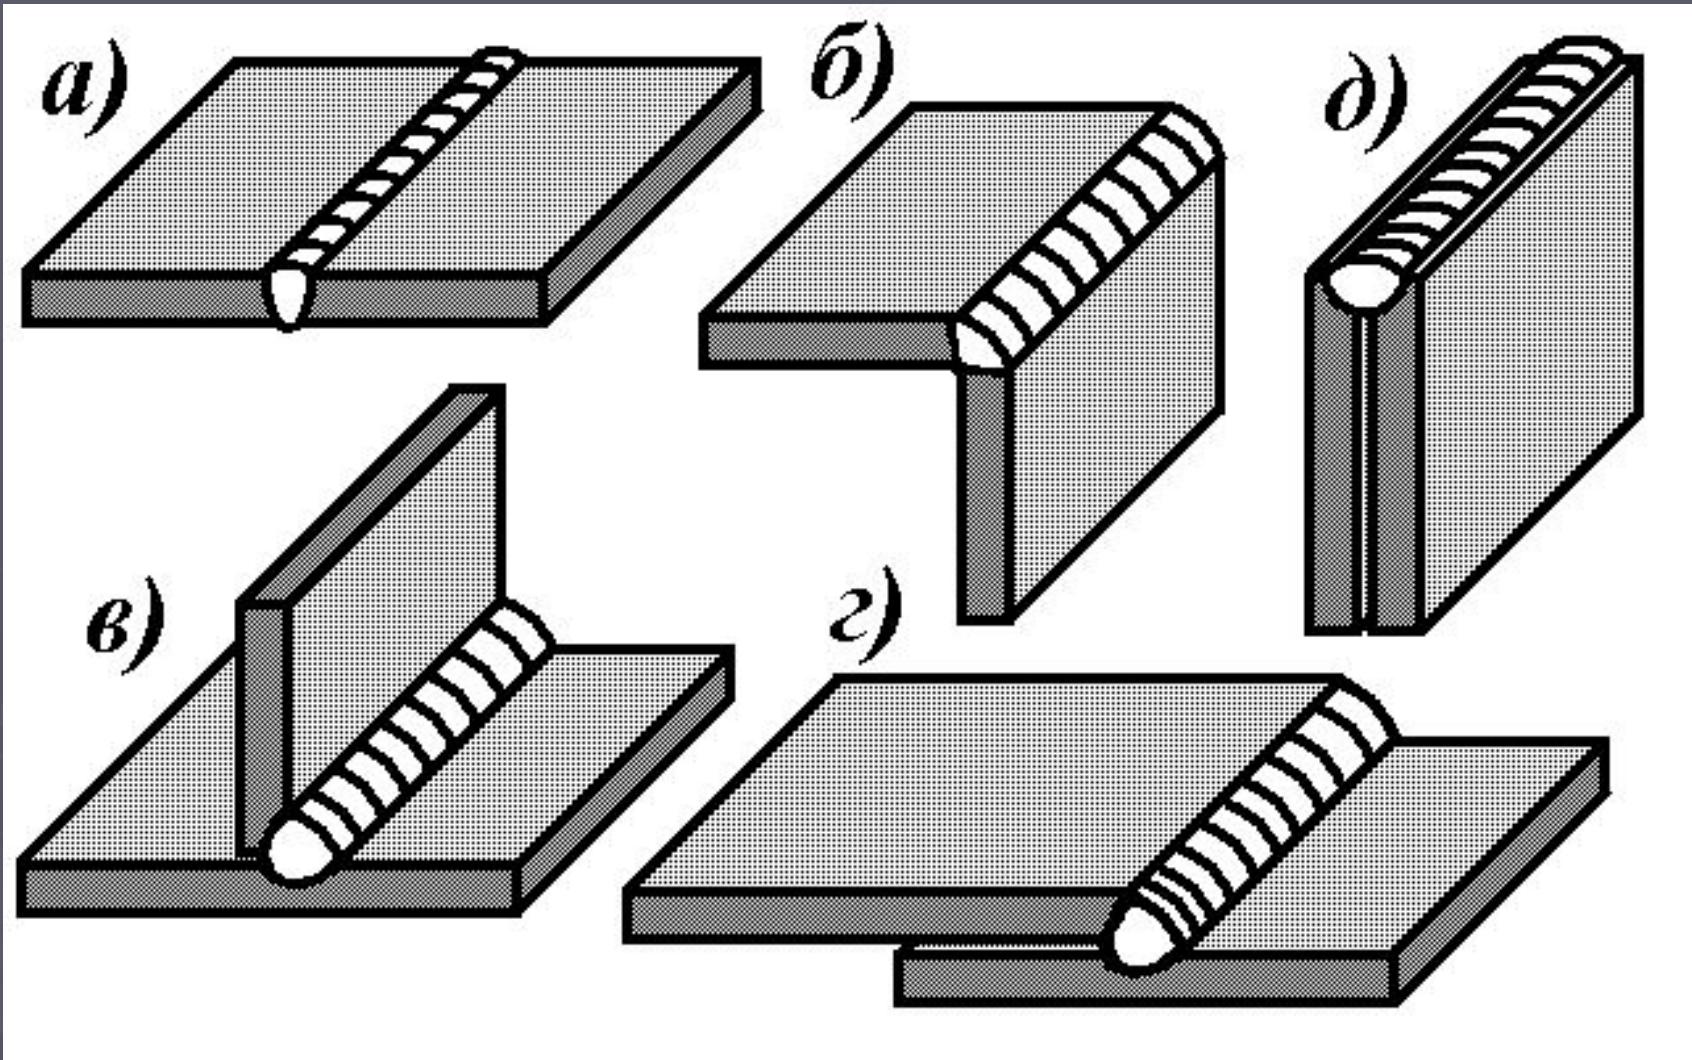


Рис. 12.6. Конструктивные типы сварных соединений: а) стыковое; б) угловое; в) тавровое; г) нахлесточное; д) торцовое

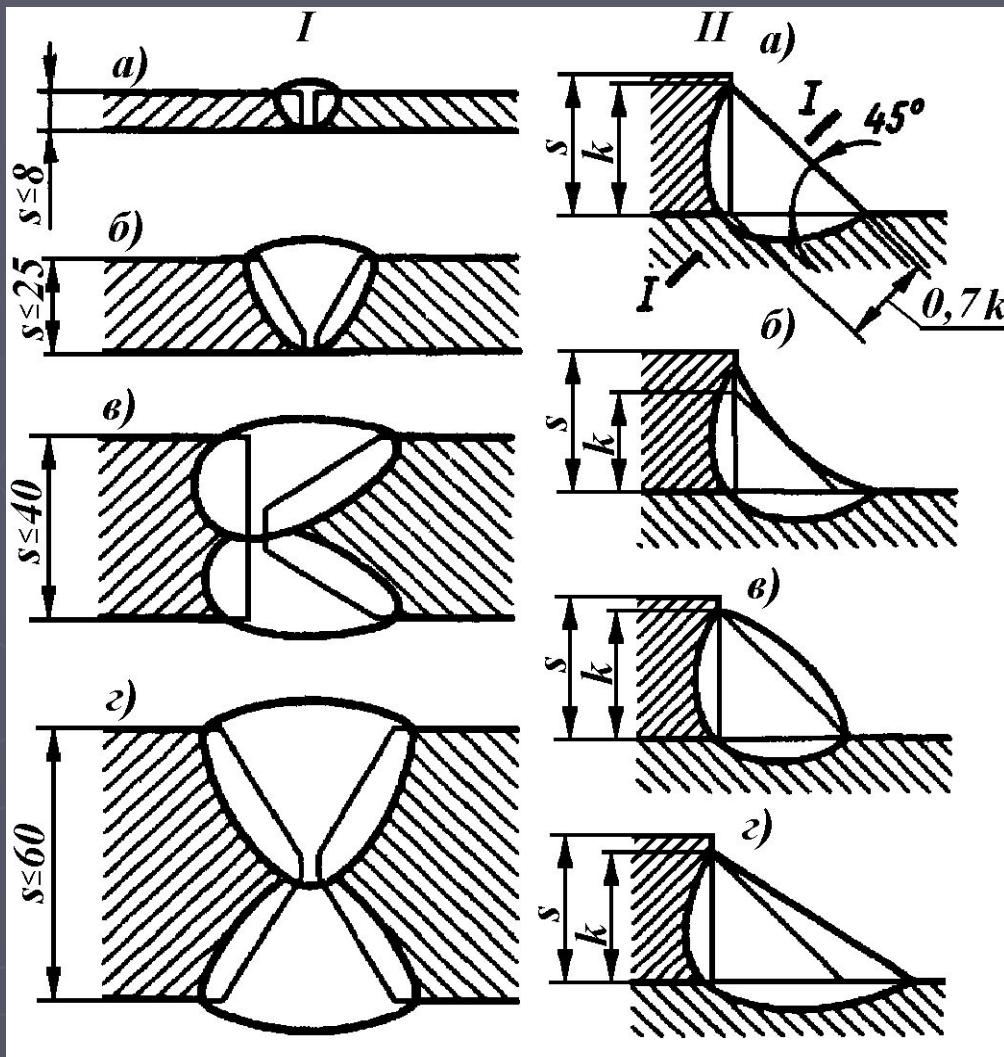


Рис. 12.7. Поперечное сечение сварочных швов :
I – стыковых II – угловых

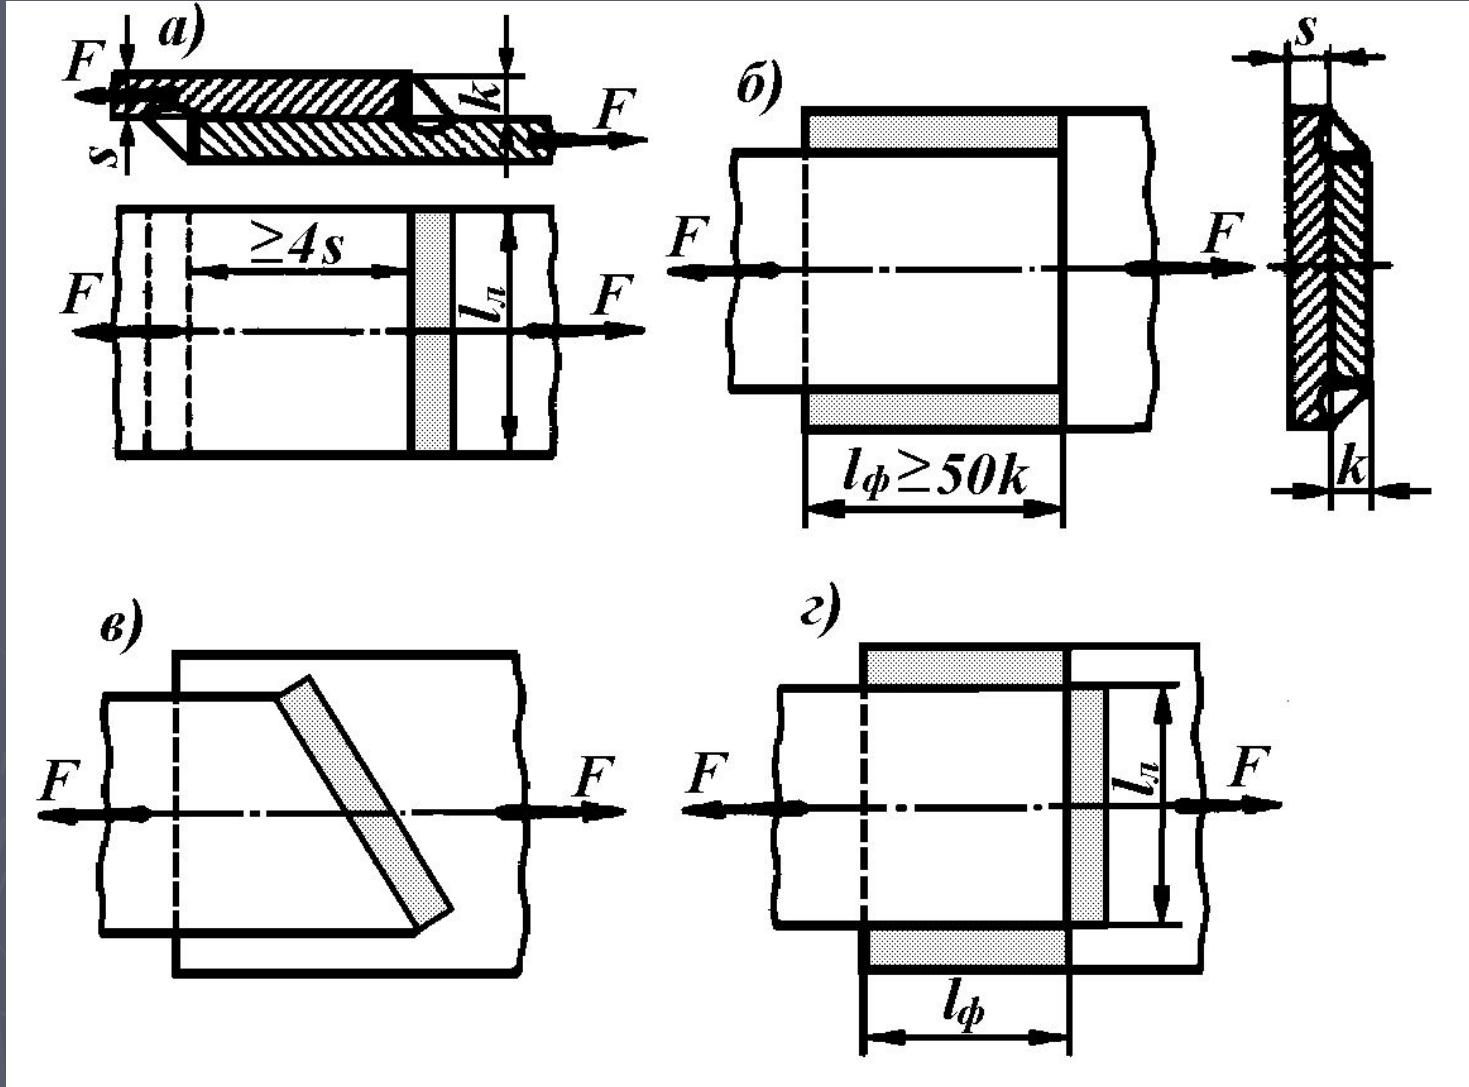


Рис. 12.8. Расположение сварочных швов по отношению к действующей нагрузке:
а) лобовой; **б)** фланговый; **в)** косой; **г)** комбинированный.

Напряжения растяжения в стыковом шве вычисляют также, как и для основного металла:

$$\sigma_p = \frac{F}{l \cdot s} \leq [\sigma]_p'$$

где F – усилие, воспринимаемое сварочным швом; l – длина шва; s – толщина меньшего из свариваемых листов;

$[\sigma]_p'$ – допускаемые напряжения растяжения для металла шва;

$$[\sigma]_p' = (0,85 \dots 1,0) \cdot [\sigma]_P$$

- допускаемые напряжения для свариваемого металла).

Угловые швы обычно рассчитываются на срез по опасному (наименьшему) сечению (сечение I-I на рис. 12.7, IIa). В этом случае касательные напряжения

$$\tau = \frac{\sqrt{2} \cdot F}{l \cdot k} \leq [\tau]'$$

где k – катет шва,

$$[\tau]' = (0,5 \dots 0,65) \cdot [\sigma]_P'$$

– допускаемые касательные напряжения для металла шва.

Паяные и клеевые соединения.

Определение:

Паяные соединения - соединения, образованные за счет химического или физического (адгезия, растворение, образование эвтектик) взаимодействия расплавляемого материала - припоя с соединяемыми кромками деталей.

Отличием пайки является отсутствие оплавления соединяемых поверхностей.

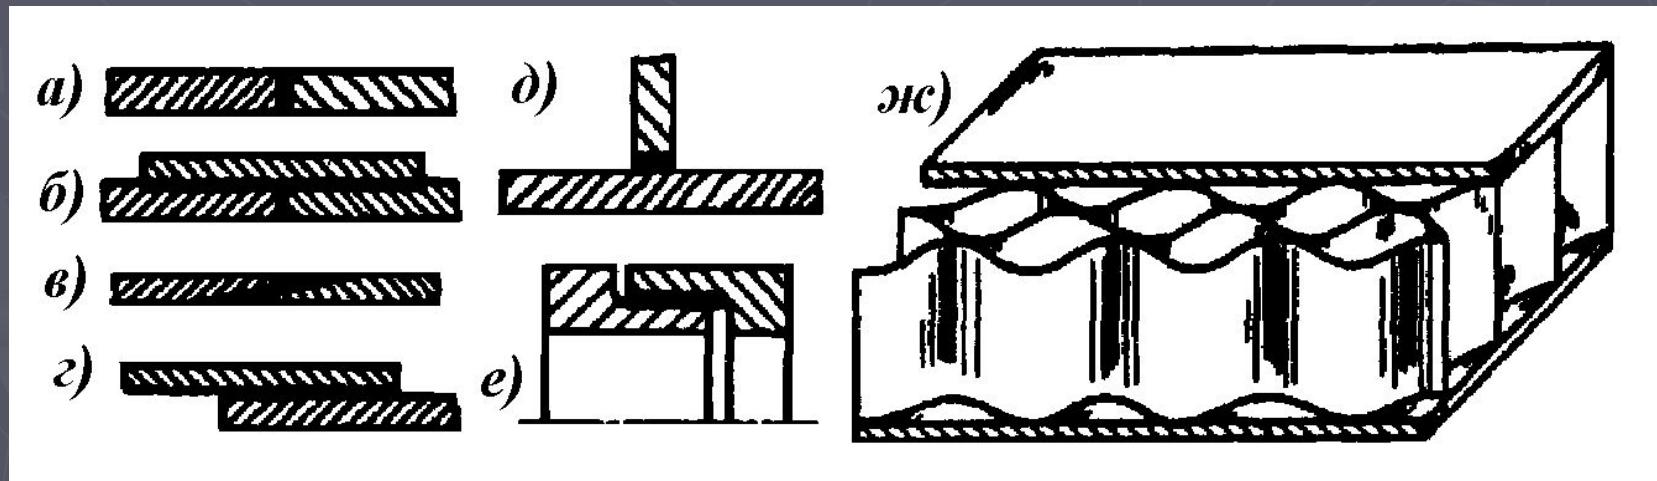


Рис. 12.9. Некоторые типы паяных соединений: а) – встык; б) – встык с накладкой; в) – в косой стык; г) – внахлестку; д) – втавр; е) – телескопическое; ж) – сотовая конструкция.

Достоинства и недостатки паяных соединений

Достоинства паяных соединений:

- 1) возможность соединения разнородных материалов;
- 2) возможность соединения тонкостенных деталей;
- 3) возможность получения соединения в труднодоступных местах;
- 4) коррозионная стойкость;
- 5) малая концентрация напряжений вследствие пластичности припоя;
- 6) герметичность паяного шва.

Недостатки паяных соединений:

- 1) пониженная прочность шва в сравнении с основным металлом;
- 2) требования высокой точности обработки поверхностей, сборки и фиксации деталей под пайку.

Припои:

1) низкотемпературные ($T_{пл} < 150...200^{\circ}\text{C}$) сплавы олова,

свинца, висмута, кадмия, индия { (Олово - $T_{пл} = 232^{\circ}\text{C}$; свинец $T_{пл} = 327^{\circ}\text{C}$, эвтектика 61,9% Sn - $T_{пл} = 183,3^{\circ}\text{C}$; сплав Вуда = Bi - 50,0%, Pb - 25,0%, Sn - 12,5%, Cd - 12,5%, $T_{пл} = 68^{\circ}\text{C}$; Bi - 49,4%, Pb - 18,0%, Sn - 11,6%, Zn 21,0% $T_{пл} = 58^{\circ}\text{C}$); }

2) среднетемпературные или мягкие ($150...200 < T_{пл} < 350...400^{\circ}\text{C}$) сплавы олова, свинца, сурьмы, цинка.

{ ПОС-90 (олово 90%, остальное свинец, $T_{пл} = 222^{\circ}\text{C}$) – пайка посуды; ПОС-30 ($T_{пл} = 256^{\circ}\text{C}$) – третник – пайка радиоаппаратуры };

3) высокотемпературные или твердые

($350...400 < T_{пл} < 850...1000^{\circ}\text{C}$) медь, цинк, серебро и их сплавы.

{ ПМЦ-48, (медь 48%, остальное цинк, $T_{пл} = 865^{\circ}\text{C}$) – пайка медных сплавов, имеющих $T_{пл} \geq 920^{\circ}\text{C}$; ПСр-72 (серебро 72%, остальное медь, $T_{пл} = 779^{\circ}\text{C}$) – пайка чёрных и цветных металлов, имеющих $T_{пл} \geq 800^{\circ}\text{C}$; ПСр-40 (серебро 40%, медь ~ 16,7%, цинк ~ 17,0%, кадмий ~ 26,0%, никель ~ 0,3% $T_{пл} = 605^{\circ}\text{C}$) - пайка чёрных и цветных металлов, имеющих $T_{пл} \geq 650^{\circ}\text{C}$ }.

Флюсы при пайке предназначены для защиты металла от окисления и удаления окисной пленки.

Флюсы бывают **твёрдые, жидкие и газообразные**.

Наиболее известные из них: для мягких припоев - канифоль, нашатырь (хлористый аммоний), раствор хлористого цинка; для твердых припоев - бура (натрий борнокислый), борная кислота, хлористые и фтористые соли металлов.

Клеевые соединения

Определение

Клеевые соединения – соединения, образованные под действием адгезионных сил, возникающих при затвердевании или полимеризации клеевого слоя, наносимого на соединяемые поверхности.

Клеи не являются металлами.

Конструкционные клеи, склейка которыми способна выдерживать после затвердевания клея нагрузку на отрыв и сдвиг (клей БФ, эпоксидные, циакрин и др.).

Неконструкционные клеи – соединения с применением которых не способны длительное время выдерживать нагрузки (клей 88Н, иногда резиновый и др.).

Большинство клеев требует выдержки клеевого соединения под нагрузкой до образования схватывания и последующей досушки в свободном состоянии. Некоторые клеи требуют нагрева для выпаривания растворителя и последующей полимеризации.

Клеевые соединения часто применяют в качестве контрочных для резьбовых соединений. Как правило, клеевые соединения лучше работают на сдвиг, чем на отрыв.

Расчет паянных и клеевых соединений ведется на сдвиг или на отрыв – в зависимости от их конструкции.

Спасибо за внимание!



Успехов в учебе!