ГБОУ Московский технический колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий

Презентация

Тема: цифровые методы измерения частоты и интервалов времени

Выполнил: студент 2 курса, группы Э-224

Брежной Игорь

Дата:12.12.1015

Классификация приборов для измерения частоты и интервалов времени

Период Т - основной параметр периодического сигнала U(t).

T - наименьший интервал времени, через которые повторяются мгновенные значения U(t). U(t) = U(t+T)

f = 1 / T - частота периодического сигнала.

Частота f - число идентичных событий в единицу времени.

Угловая частота ω ω = 2 π f

ω - изменение фазы гармонического сигнала в единицу времени.

Частотно-временные измерения могут быть:

- абсолютными;
- относительными.

При относительных измерениях оценивается изменение частоты во времени – *нестабильность частоты*.

Долговременная нестабильность – систематическое смещение частоты за длительное время

Кратковременная нестабильность – определяется флуктуационными изменениями частоты.

Граница между долговременной и кратковременной нестабильностью условна; определяется путем указания интервала времени измерения.

Приборы для измерения частоты образуют подгруппу Ч:

- **Ч1** стандарты частоты и времени;
- **Ч2** резонансные частотомеры;
- **Ч3** электронно-счетные частотомеры;
- Ч4 гетеродинные, мостовые и емкостные частотомеры;
- **Ч5** синхронизаторы и преобразователи частоты;
- **Ч6** синтезаторы, делители и умножители частоты;
- Ч7 приемники сигналов эталонных частот, компараторы и синхрометры;
- **Ч8** преобразователи частоты в другую электрическую величину.

Измерение частоты может осуществляться:

1. прямым счетом числа идентичных событий за интервал времени измерения и делением полученного числа на этот интервал (по определению частоты);

2. путем сравнения с частотой источника образцовых колебаний (сравнение с мерой).

В зависимости от диапазона и требуемой точности:

- метод перезаряда конденсатора (низкая точность, ограниченный частотный диапазон) – не используются сейчас;
- резонансный метод;
- метод сравнения (гетеродинные частотомеры);
- метод дискретного счета (цифровой);
- осциллографический метод

В настоящее время *серийно* выпускаются только электронно – счетные (цифровые) частотомеры.

Цифровые частотомеры

ЦЧ - измерение частоты f_x , периода T_x , интервалов времени Δt_x , отношения частот f_1/f_2 и нестабильности частоты.

При комплектовании ЦЧ соответствующими преобразователями ЦЧ превращаются в ЦВ и мультиметры.


Цифровые частотомеры - в основном, приборы прямого преобразования (осуществляется счет числа идентичных событий за определенный интервал времени).

В зависимости от величины интервала времени измерения (временной базы) различают:

• ЦЧ мгновенных значений (измеряют f_x за один период колебаний T_x);

• ЦЧ средних значений (измеряют f_x путем подсчета числа периодов T_x за интервал времени измерения $T_u > T_x$ и деления полученного числа на T_u .

Типовая структурная схема ЦЧ

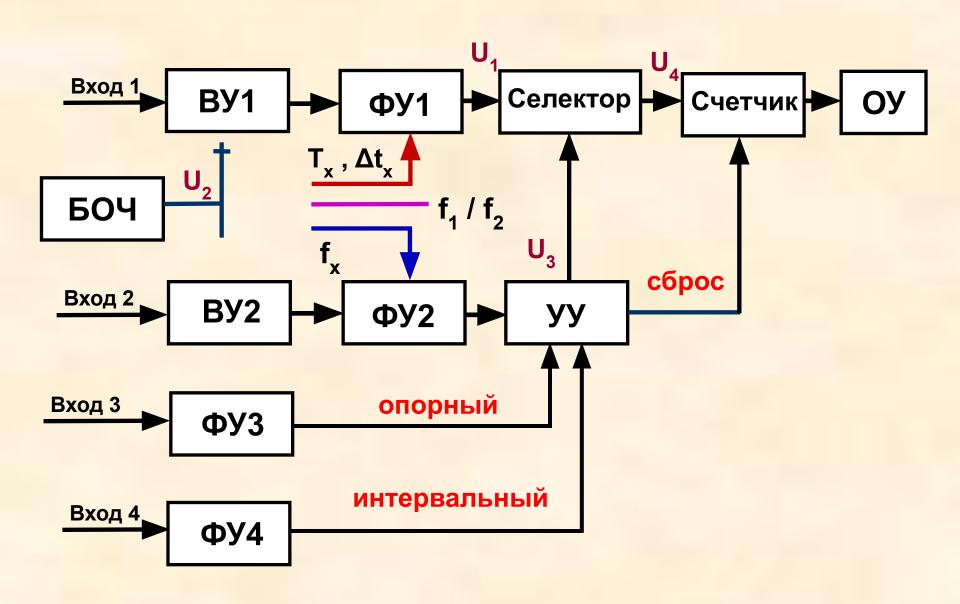


ВУ – входное устройство;

УУ - управляющее устройство;

ФУ1, ФУ2 – формирующие устройства. Преобразуют гармонические сигналы в короткие импульсы, соответствующие моментам перехода сигналов через нуль (при увеличении сигнала или при уменьшении сигнала).

БОЧ – блок образцовых частот. В качестве БОЧ применяется кварцевый генератор с системой делителей и умножителей частоты.

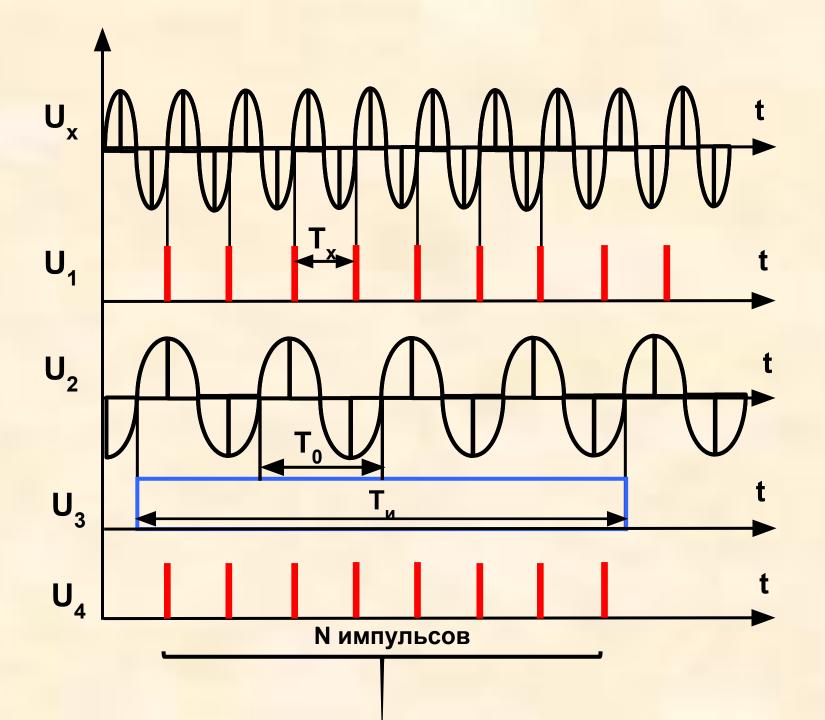

При измерении частоты:

Сигнал U_x (измеряемая частота f_x) подается на вход ВУ1, Блок образцовой частоты БОЧ подключается к ФУ2.

Число импульсов N, зафиксированное счетчиком, связано с T_x и T_μ соотношением:

$$T_{\mu} = N \cdot T_{x}$$
 $f_{x} = N / T_{\mu}$

При $T_u = 10^n$ секунд (n = 0; ±1; ±2...) показание счетчика соответствует f_x .

→ Прямоотсчетный интегрирующий ЦЧ.

При измерении периода Т_х:

Сигнал подается на ВУ2.

БОЧ подключается к ФУ1.

Интервал времени измерения задается величиной T_x, а счетными являются импульсы, сформированные БОЧ.

$$T_{x} = N (T_{0} / 10^{n})$$

где 10^n (n = 0; ± 1; ± 2...) - коэффициент умножения f_0 .

При достаточно больших значениях T_x и n частоту можно измерить за один период сигнала - неинтегрирующий ЦЧ.

В практических схемах ЦЧ в общем случае интервал времени измерения выбирается равным $10^m \, T_x$ (m =0, 1, 2,...), поэтому:

$$T_{x} = N (T_{0} / 10^{n+m})$$

При измерении отношения частот:

БОЧ исключается из схемы, сигнал большей частоты f₁ подается на вход ВУ1, сигнал меньшей частоты f₂ – на вход ВУ2.

Интервал T_u формируется из сигнала частоты f_2 , а счету подвергаются импульсы, сформированные из сигнала частоты f_1 .

$$N = f_1 / f_2$$

При измерении интервалов времени $\Delta t_{_{\mathbf{x}}}$:

Формируются опорный (старт) и интервальный (стоп) импульсы, которые фиксируют интервал времени измерения. Эти импульсы формируются с помощью ФУЗ и ФУ4. Счету подвергаются импульсы образцовой частоты, прошедшие селектор.

При всех режимах ЦЧ счетчик считает импульсы, прошедшие через селектор, открытый в течение времени измерения T_{u} . Время измерения T_{u} называется временем счета.

Т_и устанавливается в нс, мкс, мс, с.

Относительная погрешность измерения частоты f_x нормируется величиной:

$$\delta_f = \pm \left(\delta_0 + \frac{1}{f_x \cdot T_u}\right) \qquad \delta_0 = k \cdot 10^n$$

k = 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 5.0

n = -4; -5;

Значение δ_0 должно нормироваться для интервалов времени из следующего ряда:

10; 15; 30 мин; 1; 2; 8; 24 час 10; 15; 30 сут.; 6; 12 мес.

Относительная погрешность измерения Т_х

$$\delta_T = \pm \left(\delta_0 + \frac{T_0}{10^{(n+m)} \cdot T_x}\right)$$

n – коэффициент умножения частоты f_0 (n = 0, ± 1, ± 2 ...) m – число периодов T_x (m = 0, 1, 2)

Относительная погрешность измерения отношения частот f_1 / f_2

$$\delta_{f_1/f_2} = \pm \left(\frac{f_2}{10^m \cdot f_1} \right)$$

Особенности измерения частоты на низких частотах

Основной фактор погрешности на низких частотах

- погрешность дискретности

Способы повышения точности:

- 1. Переход от измерения частоты к измерению периода (чем ниже частота, тем эффективнее становится режим измерения T_x , появляется возможность измерения частоты за один период сигнала).
- 2. Умножение частоты в k раз и последующее измерения частоты $\mathbf{kf}_{\mathbf{v}}$.
- 3. Способ растяжки дробной части периода T_x (верньерный способ). Дробная часть периода ΔT_x растягивается в k раз и вновь заполняется импульсами входного сигнала.

Измерение высоких и сверхвысоких частот

Основным фактором, ограничивающим максимальное значение частоты f_x , является быстродействие счетчика импульсов.

Для расширения диапазона измеряемых частот:

- 1. Предварительное деление частоты входного сигнала
- 2. Дополнение ЦЧ гетеродинными преобразователями частоты и перенос частоты в область промежуточных (разностных) частот.

Разностная частота f_p измеряется ЦЧ: $f_p = f_x - n f_0 < \Delta_f$ УПЧ ,

значение измеряемой частоты находится: $f_x = n f_0 + f_p$

Измерители интервалов времени

Кроме приборов подгруппы Ч используются специализированные измерители интервалов времени (ИИВ).

вид И2 - хронометры

При измерении $\Delta t_{_{X}}$ используются:

- 1. методы прямого преобразования;
- 2. метод сравнения.

Метод прямого преобразования реализуется в виде:

- 1. метода осциллографических разверток;
- 2. метода преобразования $\Delta t_{_{_{\mathbf{X}}}}$ в цифровой код

Основное ограничение, препятствующее применению ЦЧ в качестве ИИВ – погрешность дискретности.


Для минимизации погрешности дискретности требуется, чтобы $\Delta t_{x} >> T_{0}$.

При повторяющихся интервалах можно увеличить время счета в 10^m раз и усреднить результаты измерений.


Дополнительные методы расширения диапазона измерений $\Delta t_{\mathbf{x}}$ в сторону меньших значений.

- 1. стробоскопический метод;
- 2. нониусный метод.

Структурная схема ИИВ с нониусным счетчиком:

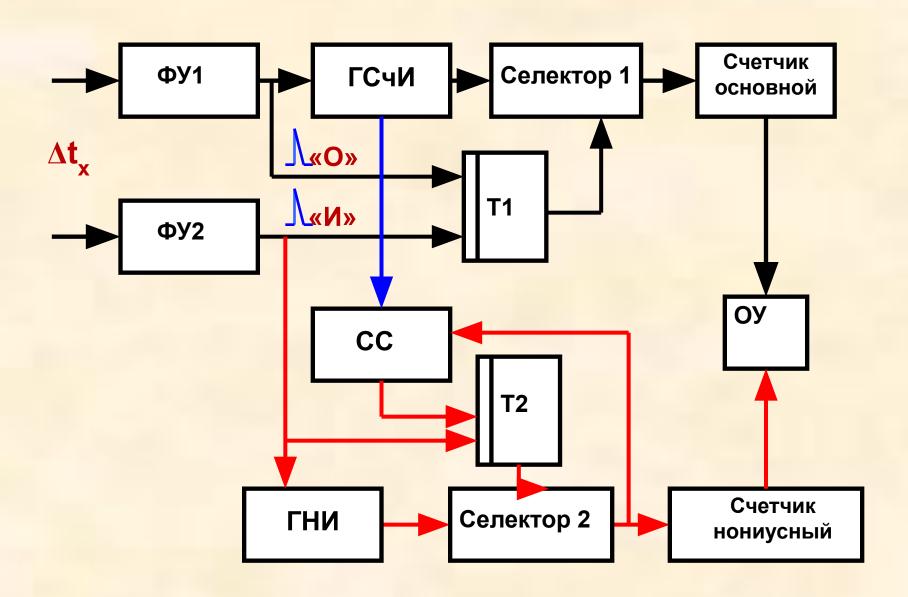

Временные диаграммы работы ИИВ с нониусным счетчиком:

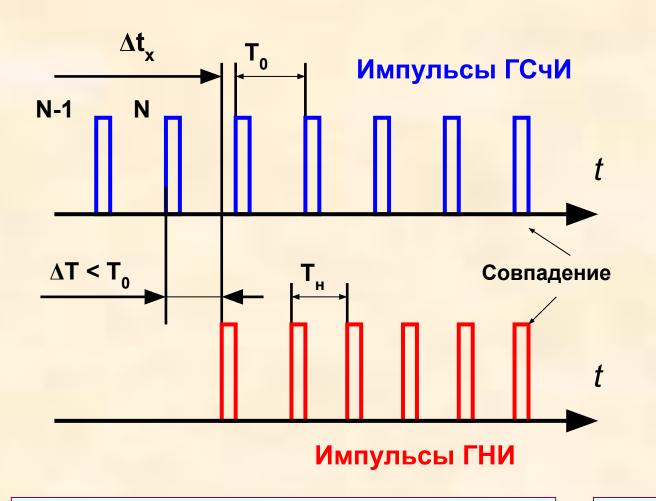

$$T_{\scriptscriptstyle H} = \alpha \cdot T_0$$
 $\alpha < 1$

$$\Delta t_{x} = N \cdot T_{0} + (n-1) \cdot C_{H}$$

$$C_{H} = \frac{T_{0}}{10^{k}} = (1 - \alpha)T_{0}$$

Погрешности измерений ИИВ с нониусным счетчиком связаны с нестабильностью ГНИ и ГСчИ.

При большом числе n нестабильность может приводить к появлению ложных совпадений.

Измерение интервалов времени Δt_x методом сравнения

Измеряемое значение $\Delta t_{_X}$ сравнивается с мерой – образцовым интервалом времени $\Delta t_{_0}$, который задается источником временных сдвигов (ИВС).

Нулевой метод - использование в качестве ИУ осциллографа.