

**NISSAN GROUP
OF EUROPE**



Информационный бюллетень № 11

Апрель, 2016

ТЕМА : Некорректное положение переднего бампера относительно крыльев

МОДЕЛЬ : T32

Описание неисправности

Симптомы: Несоответствие в области сопряжения переднего крыла с бампером: поверхность бампера на 3,4мм выступает над поверхностью крыла.



Фото:

Анализ

При проведении проверки обнаружены несоответствия по величинам зазора и разницы уровней поверхностей в области сопряжения переднего крыла с бампером. Левая сторона: зазор-2,5мм, разница уровней-2,34мм; Правая сторона: зазор-1,4мм, разница уровней- 1,87мм. По спецификации зазор должен быть 0,1-1,0мм. Разница уровней поверхностей -0,3 - +1,7мм.

Причина & Описание контрмеры

Причина:

Некорректное расположение кронштейна на крыле

Контрмера:

Модифицировано производственное оборудование. Введен дополнительный контроль мест положения кронштейнов на крыльях.

При обращении клиента с соответствующей жалобой, для проведения ремонта см. процедуру в приложении ниже.

Дата внедрения

Дата внедрения		
Дата		30.10.2015
VIN		Z8NTBNT32ES020450

ТЕМА : Малый объем памяти мультимедийной системы


МОДЕЛЬ :VDO

Описание неисправности

Симптомы:

Сообщение об ошибке на экране мультимедийной системы.

Фото:

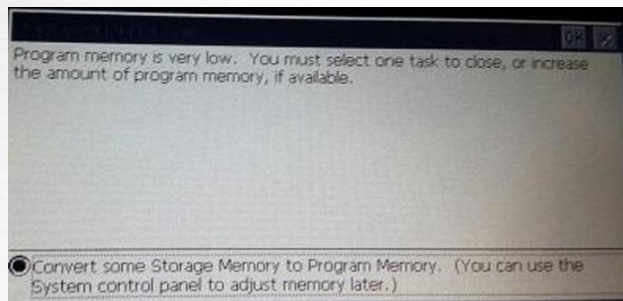

Анализ

Причина & Описание контрмеры

Причина:

Дефекты в программном обеспечении.

Контрмера:

Разработано новое программное обеспечение.

При необходимости обновления, для клиентов доступна процедура (см. приложение)


Дата внедрения

Дата внедрения		
Дата		18-января-2016
VIN		

Приложения

Процедура по зазору/разнице уровней между крылом и передним бампером

№ этапа/Stage	Описание этапов метода ремонта / Description
1	Поднять бампер: снять молдинг арки колеса, снять решетку радиатора, вытащить клипсы фиксации бампера к фарам, открутить саморез крепления бампера к кронштейну бампера, скинуть бампер с бокового кронштейна крыла
2	Выкрутить болт крепления крыла к фаре
3	Установить шайбу 89-15442-1A между фарой и крылом и закрутить ранее открученный болт крепления фары к крылу
4	Собрать авто и предоставить авто отделу качества

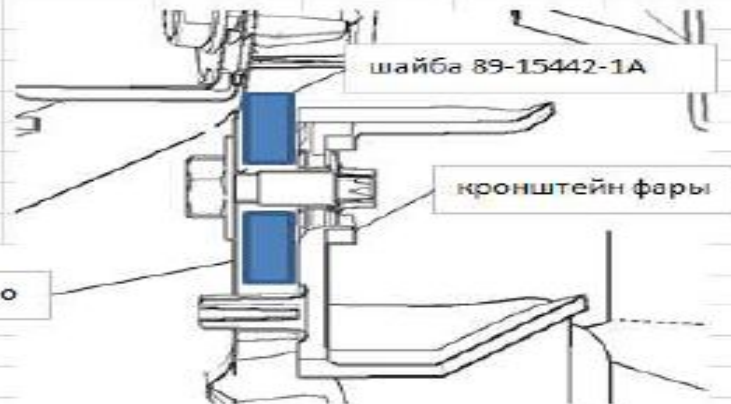

Приложения

2. Ссылка на инструкцию по обновлению навигационной системы:

https://www.datsun-cdn.net/content/dam/Datsun/RU/services/owners/navi_update_manual.pdf

Данные для обновления системы расположены по ссылке на сайте Datsun.ru (ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ И КАРТ 2,2 ГБАЙТ):

<https://www.datsun.ru/services/datsun-services.html>