
### ТРАНСФОРМАТОРЫ

# Назначение и области применения

**Трансформатором** называют статическое электромагнитное устройство, имеющее две или большее число индуктивно-связанных обмоток и предназначенное для преобразования посредством электромагнитной индукции одной (первичной) системы переменного тока в другую (вторичную) систему переменного тока.

Трансформаторы широко используются в промышленности и быту для различных целей:

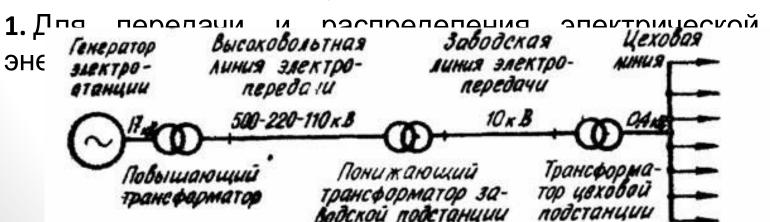

- 2. Для обеспечения нужной схемы включения вентилей в преобразовательных устройствах и согласования напряжения на выходе и входе преобразователя. Трансформаторы, применяемые для этих целей, называются преобразовательными.
- 3. Для различных технологических целей: сварки (сварочные трансформаторы), питания электротермических установок (электропечные трансформаторы) и др.
- 4. Для питания различных цепей радиоаппаратуры, электронной аппаратуры, устройств связи и автоматики, электробытовых приборов, для разделения электрических цепей различных элементов указанных устройств, для согласования напряжения и пр.
- 5. Для включения электроизмерительных приборов и некоторых аппаратов (реле и др.) в электрические цепи высокого напряжения или же в цепи, по которым проходят большие токи, с целью расширения пределов измерения и обеспечения электробезопасности. Трансформаторы, применяемые для этих целей, называются измерительными.

# Классификацию трансформаторов можно произвести по нескольким признакам:

1. По назначению трансформаторы разделяют на силовые общего и специального применения.

#### Силовые

трансформаторы общего применения используются в линиях передачи и распределения электроэнергии. Для режима их работы характерна частота переменного тока 50 Гц и очень малые отклонения первичного и вторичного напряжений от номинальных значений.





#### К трансформаторам специального назначения

относятся силовые специальные (печные, выпрямительные, сварочные, радиотрансформаторы), измерительные и испытательные трансформаторы, трансформаторы для преобразования числа фаз, формы кривой ЭДС, частоты и т.д.



НТ-12 трансформатор силовой сухой для испытаний токовых расцепителей автоматических выключателей



ОМ трансформатор силовой масляный для питания аппаратуры железнодорожной блокировки

2. **По виду охлаждения** – с воздушным (сухие трансформаторы) и масляным (масляные трансформаторы) охлаждением.









# 3. **По числу фаз на первичной стороне** – однофазные и трёхфазные.







## 4. **По форме магнитопровода** – стержневые, броневые, тороидальные.









- 5. **По числу обмоток на фазу** двухобмоточные, трёхобмоточные, многообмоточные (более трёх обмоток).
- 6. **По конструкции обмоток** с концентрическими и чередующимися (дисковыми) обмотками.


#### Устройство трансформаторов

**Магнитная система.** В зависимости от конфигурации магнитной системы, трансформаторы подразделяют на СТЕРЖНЕВЫЕ (а), броневые (б) и тороидальные (в).

Стержнем называют часть магнитопровода, на которой размещают обмотки (2). Часть магнитопровода, на которой обмотки отсутствуют, называют *ярмом* (1). Трансформаторы большой и средней мощности обычно выполняют стержневыми. Они имеют лучшие условия

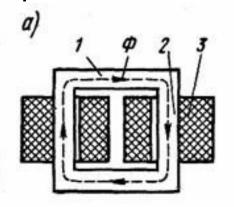

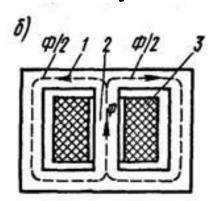

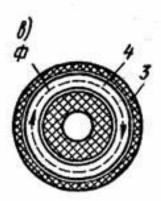


Для уменьшения потерь от вихревых токов, магнитопроводы трансформаторов собирают из изолированных листов электротехнической стали толщиной 0,28-0,5 мм при частоте 50 Гц.

Трансформаторы малой мощности и микротрансформаторы часто выполняют броневыми, так как они имеют более низкую стоимость по сравнению со стержневыми трансформаторами из-за меньшего числа катушек и упрощения сборки и изготовления.

Применяют также и маломощные трансформаторы стержневого типа с одной или двумя катушками (3). Преимущество тороидальных трансформаторов – отсутствие в магнитной системе (4) воздушных зазоров, что значительно уменьшает магнитное сопротивление магнитопровода.

В трансформаторах малой мощности магнитопровод собирают из штамповых пластин П-, Ш- и О- образной формы (а, б, в).


Широкое применение получили магнитопроводы, навитые из узкой ленты электротехнической стали или из специальных железоникелевых сплавов типа пермаллой. Их можно использовать для стержневых, броневых, тороидальных и трёхфазных трансформаторов (г, д, е, ж).

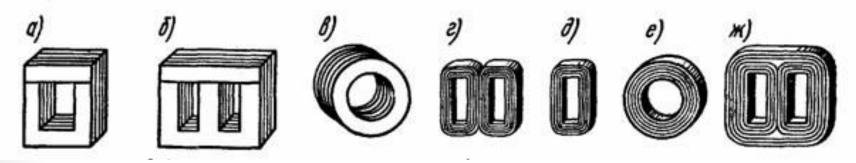

Монолитность конструкции ленточного магнитопровода обеспечивается путём применения клеящих лаков и эмалей.


Для трансформаторов, работающих при частоте 400 и 500 Гц, магнитопроводы выполняют из специальных сортов электротехнической стали с малыми удельными потерями при повышенной частоте, а также из железоникелевых сплавов типа пермаллой, которые имеют большие начальную и максимальную магнитные проницаемости позволяют получить магнитные поля с большой при сравнительно индукцией напряжённости. Толщина листов составляет 0.2; 0,15; 0.1 и 0.08 мм. При частотах более 10-20 кГц магнитопроводы прессуют из порошковых материалов (магнитодиэлектриков и ферритов).

Обмотки. В современных трансформаторах первичную (1) и вторичную (3, 4, 5) обмотки стремятся расположить для лучшей магнитной связи как можно ближе одну к другой. При этом на каждом стержне магнитопровода (2) размещают обе обмотки либо концентрически – одну поверх другой (а), либо в виде нескольких дисковых катушек, чередующиеся по высоте стержня (б).

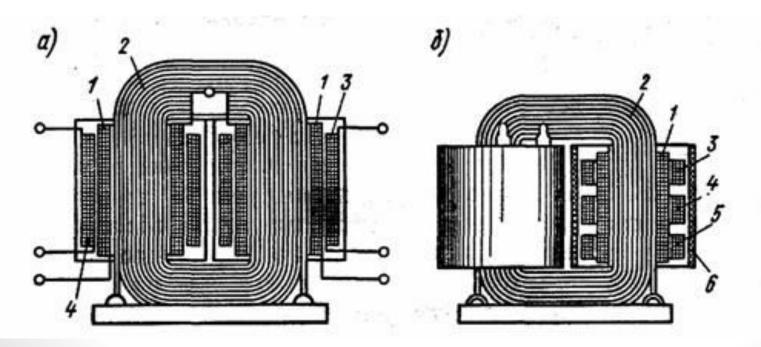

В первом случае обмотки называют концентрическими, во втором – чередующимися.

В силовых трансформаторах обычно применяют концентрические обмотки, причём ближе к стержням располагают обмотку НН, требующей меньшей изоляции относительно остова трансформатора, а снаружи – обмотку ВН.

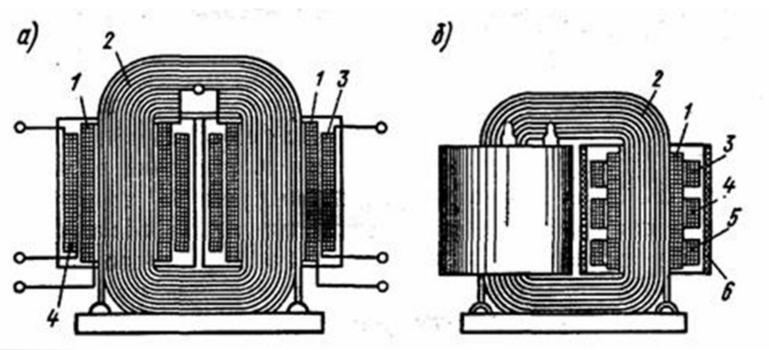

В трансформаторах малой мощности и микротрансформаторах используют однослойные и многослойные обмотки из круглого провода с эмалевой или хлопчатобумажной изоляцией, которые наматывают на гильзу или на каркас из электрокартона; между слоями проводов прокладывают изоляцию из кабельной бумаги или ткани.

В микротрансформаторах часто выполняют из алюминиевой фольги толщиной 30-20 мкм. Изоляцией здесь служит окисная плёнка фольги, которая обладает достаточной теплоёмкостью, теплопроводностью и может выдерживать рабочее напряжение до 100 В.

### Работа трансформатора в режиме холостого хода

Под холостым ходом трансформатора понимается режим его работы при разомкнутой вторичной обмотке.

Первичная обмотка трансформатора подключена к источнику переменного напряжения. Ток  $i_{1X}$  первичной обмотки создает переменное магнитное поле, намагничивающее сердечник трансформатора.

Магнитный поток в трансформаторе разделим на две части: основной магнитный поток  $\Phi$ , замыкающийся в сердечнике, и поток рассеяния  $\Phi_{1S}$ , замыкающийся частично по воздуху.

 $W_1$  - число витков первичной обмотки;  $W_2$  - число витков вторичной обмотки;  $R_1$  - активное сопротивление первичной обмотки.

Определим ЭДС, индуктированную в первичной обмотке трансформатора основным магнитным потоком.

$$e_1 = -W_1 \cdot \frac{d\Phi}{dt}.$$

Основной магнитный поток изменяется по синусоидальному закону

$$\Phi = \Phi_m \cdot \sin \omega t,$$

где  $\Phi_m$  - максимальное или амплитудное значение основного магнитного потока;  $\omega = 2\pi f$  - угловая частота; f - частота переменного напряжения.

Мгновенное значение ЭДС

$$e = -W_1 \cdot \omega \cdot \Phi_m \cdot \cos \omega t = W_1 \cdot \omega \cdot \Phi_m \cdot \sin(\omega t - 90^{\square})$$

Максимальное значение

$$E_{1m} = W_1 \cdot \omega \cdot \Phi_m = 2\pi \cdot f \cdot W_1 \cdot \Phi_m.$$

Действующее значение ЭДС в первичной обмотке

$$E_1 = \frac{E_{1m}}{\sqrt{2}} = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} \cdot f \cdot W_1 \cdot \Phi_m = 4.44 \cdot f \cdot W_1 \cdot \Phi_m.$$

Для вторичной обмотки можно получить аналогичную формулу

$$E_2 = 4.44 \cdot f \cdot W_2 \cdot \Phi_m.$$

Электродвижущие силы  $E_1$  и  $E_2$ , индуктированные в обмотках трансформатора основным магнитным потоком, называются трансформаторными ЭДС.

Трансформаторные ЭДС отстают по фазе от основного магнитного потока на 90°. Магнитный поток рассеяния индуктирует в первичной обмотке ЭДС рассеяния

$$e_{1S} = -L_{1S} \cdot \frac{di_{1X}}{dt},$$

где  $L_{1S}$  - индуктивность рассеяния в первичной обмотке.

Запишем уравнение по второму закону Кирхгофа для первичной обмотки  $e_1 + e_{1S} = -U_1 + i_{1X} \cdot R_1,$ 

откуда

$$U_1 = -e_1 - e_{1S} + i_{1X} \cdot R_1 = -e_1 + i_{1X} \cdot R + L_{1S} \frac{di_{1X}}{dt}.$$
 (1)


Напряжение на первичной катушке имеет три слагаемых: падение напряжения, напряжение, уравновешивающее трансформаторную ЭДС, напряжение, уравновешивающее ЭДС рассеяния.

Запишем уравнение (1) в комплексной форме

$$U = -E + I_X \cdot R_1 + j\omega L_{1S} \cdot I_X = -E + I_X \cdot R_1 + jX_{1S} \cdot I_X. \quad (2)$$

где  $X_{1S} = \omega \cdot L_{1S}$  - индуктивное сопротивление рассеяния первичной обмотки.

На рисунке изображена векторная диаграмма трансформатора, работающего в режиме холостого хода.

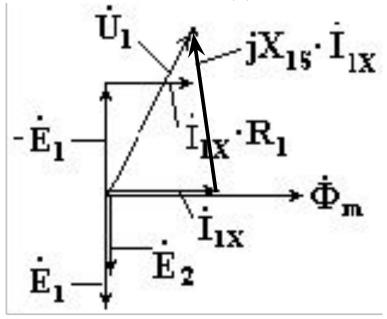

Векторы трансформаторных ЭДС  $E_{I}$  и  $E_{I}$  отстают на 90° от вектора основного магнитного потока  $\Phi_{m}$ . Вектор напряжения  $I_{IX} \cdot R$  параллелен вектору тока  $I_{IX}$ , а вектор  $jX_{1S} \cdot I_{IX}$  опережает вектор тока  $I \cdot_{1X}$  на 90°. Вектор напряжения на зажимах первичной обмотки трансформатора  $I_{IX}$  равен геометрической сумме векторов -  $I_{IX} \cdot I_{IX} \cdot I_{IX} \cdot I_{IX}$ .

На данном рисунке изображена схема замещения трансформатора, соответствующая уравнению (2).


 $X_{\ni}$  - индуктивное сопротивление, пропорциональное реактивной мощности, затрачиваемой на создание основного магнитного потока.

В режиме холостого хода

$$U_{2X} = E_2$$
,  $U_1 \approx E_1$ .

Коэффициент трансформации

$$K_T = \frac{E_1}{E} = \frac{W_1}{W} \approx \frac{U_1}{U}.$$

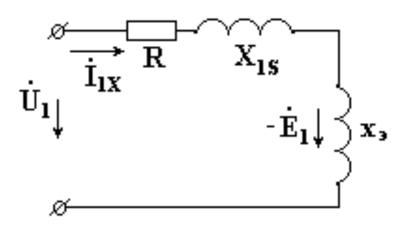

Коэффициент трансформации экспериментально определяется из опыта холостого хода.

#### Работа трансформатора под нагрузкой

Если к первичной обмотке трансформатора подключить напряжение  $U_1$ , а вторичную обмотку соединить с нагрузкой, в обмотках появятся токи  $I_1$  и  $I_2$ .

Эти токи создадут магнитные потоки  $\Phi_1$  и  $\Phi_2$ , направленные навстречу друг другу. Суммарный магнитный поток в магнитопроводе уменьшается.

Вследствие этого индуктированные суммарным потоком ЭДС  $E_1$  и  $E_2$  уменьшаются. Действующее значение напряжения  $U_1$  остается неизменным.

Уменьшение  $E_1$ , согласно (2), вызывает увеличение тока  $I_1$ . При увеличении тока  $I_1$  поток  $\Phi_1$  увеличивается ровно настолько, чтобы скомпенсировать размагничивающее действие потока  $\Phi_2$ .

Вновь восстанавливается равновесие при практически прежнем значении суммарного потока.

В нагруженном трансформаторе, кроме основного магнитного потока, имеются потоки рассеяния  $\Phi_{1S}$  и  $\Phi_{2S}$ , замыкающиеся частично по воздуху. Эти потоки индуктируют в первичной и вторичной обмотках ЭДС рассеяния.

$$\left[ \vec{E} \right]_{S} = -jX_{1S} \cdot \vec{E}_{1}, \quad \vec{E}_{2S} = -jX_{2S} \cdot \vec{E}_{2},$$

где  $X_{2S}$  - индуктивное сопротивление рассеяния вторичной обмотки. Для первичной обмотки можно записать уравнение

$$U = -E + R_1 \cdot L + jX_{1S} \cdot L \qquad (3)$$

Для вторичной обмотки

$$E_{1} = I_{1} \cdot R_{2} + jX_{2S} \cdot I_{2} + I_{2} \cdot Z_{H}, \quad (4)$$

где  $R_2$  - активное сопротивление вторичной обмотки;  $Z_H$  - сопротивление нагрузки.

Трансформаторная ЭДС  $E_1$ , пропорциональная основному магнитному потоку, приблизительно равна напряжению на первичной катушке  $U_1$ .

Действующее значение напряжения постоянно.

Поэтому основной магнитный поток трансформатора остается неизменным при изменении сопротивления нагрузки от нуля до бесконечности.

Если  $\Phi_m = const$ , то и сумма магнитодвижущих сил трансформатора

$$\vec{L}_{1} \cdot W_{1} + \vec{L}_{2} \cdot W_{2} = const = \vec{L}_{1X} \cdot W_{1} \, \vec{E}_{1S} = -jX_{1S} \cdot \vec{L}_{1}. \quad (5)$$

Уравнение (5) называется *уравнением равновесия магнитодвижущих сил*. Уравнения (3), (4), (5) называются *основными уравнениями трансформатора*.

Из уравнения (5) получим формулу

$$\vec{L}_{1} = I_{1X} - \vec{L}_{2} \cdot \frac{W_{2}}{W_{1}} = \vec{L}_{1X} - \vec{L}_{2} \cdot \frac{1}{K_{T}}.$$
(6)

Согласно формуле (6), ток в первичной обмотке складывается из тока холостого хода, или намагничивающего тока, и тока, компенсирующего размагничивающее действие вторичной обмотки.

Умножим левую и правую части уравнения (4) на коэффициент трансформации  $K_T$ 

$$\begin{split}
& \stackrel{\textstyle I}{E}_{2} \cdot K_{T} = \stackrel{\textstyle I}{E}_{1} = K_{T} \cdot \stackrel{\textstyle I}{L}_{2} \cdot R_{2} + j \cdot K_{T} \cdot X_{2S} \cdot \stackrel{\textstyle I}{L}_{2} + K_{T} \cdot \stackrel{\textstyle I}{L}_{2} \cdot Z_{H} = \\
&= K_{T}^{2} \cdot R_{2} \cdot \frac{\stackrel{\textstyle I}{L}_{2}}{K_{T}} + j \cdot K_{T}^{2} \cdot X_{2S} \frac{\stackrel{\textstyle I}{L}_{2}}{K_{T}} + K_{T}^{2} \cdot Z_{H} \cdot \frac{\stackrel{\textstyle I}{L}_{2}}{K_{T}} = \\
&= R_{2}' \cdot \frac{\stackrel{\textstyle I}{L}_{2}}{K_{T}} + j X_{2S}' \cdot \frac{\stackrel{\textstyle I}{L}_{2}}{K_{T}} + Z_{H}' \cdot \frac{\stackrel{\textstyle I}{L}_{2}}{K_{T}}
\end{split} \tag{7}$$

где  $R_2' = K_2^T \cdot R_2$  приведенное активное сопротивление вторичной обмотки;  $X_{2S}' = K_T^2 \cdot X_{2S}$  приведенное индуктивное сопротивление вторичной обмотки;

 $U_2'=K_T\cdot \[ L_2\cdot Z_H=K_T\cdot U_2 \]$  приведенное напряжение на нагрузке;  $Z_H'=K_T^2\cdot Z_H$  приведенное сопротивление нагрузки.


Величиной намагничивающего тока можно пренебречь, так как она мала по сравнению с током первичной обмотки трансформатора в нагрузочном

режиме 
$$I_{1X} \approx 0$$
, тогда  $I_{1} = -\frac{1}{K_{T}} \cdot I \cdot_{2}$ .

Подставим уравнение (7) в уравнение (3). Получим

$$U = -\frac{I_{2}}{K_{T}} \cdot R'_{2} - j \frac{I_{2}}{K_{T}} \cdot X'_{2S} - \frac{I_{2}}{K_{T}} \cdot Z'_{H} + I_{1} \cdot R_{1} + j \cdot X_{1S} \cdot I_{1} = 
= I_{1} \cdot R'_{2} + j I_{1} \cdot X'_{2S} + U + I_{1} \cdot R_{1} + j \cdot X_{1S} \cdot I_{1} = 
= I_{1}(R_{1} + R'_{2}) + j \cdot I_{1} \cdot (X_{1S} + X'_{2S}) + U$$
(8)


Уравнению (8) соответствует упрощенная схема замещения трансформатора, изображенная на рисунке:

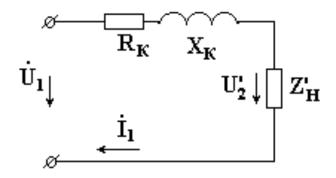

 $R_K = R_1 + R_2' = R_1 + R_2 \cdot K_T^2$  активное сопротивление короткого замыкания трансформатора,  $X_K = X_{1S} + X_{2S}' = X_{1S} + X_{2S} \cdot K_T^2$  индуктивное сопротивление короткого замыкания.

Параметры упрощенной схемы замещения определяются из опыта короткого замыкания.

Для этого собирается схема:

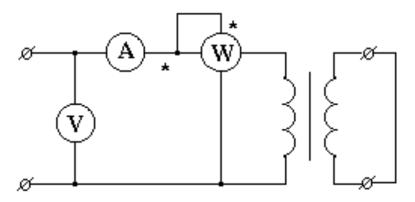


Зажимы вторичной обмотки замыкаются накоротко. Измеряют напряжение, ток и мощность:  $U_{1K}, I_{1K}, P_K$ . Опыт короткого замыкания осуществляется при пониженном напряжении на первичной обмотке.

Затем вычисляют

$$R_K = \frac{P_K}{I_{2K}^2}, \quad Z_K = \frac{U_{1K}}{I_{1K}}, \quad X_K = \sqrt{Z_K^2 - R_K^2},.$$

где  $Z_K$ - полное сопротивление короткого замыкания.

На рисунке изображена векторная диаграмма трансформатора, соответствующая упрощенной схеме замещения. Нагрузкой трансформатора является активное сопротивление  $R_H$ .

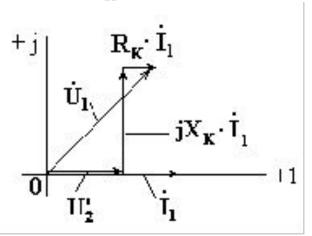

Вектор тока  $\Box$  совмещен с вещественной осью комплексной плоскости. Вектор напряжения на сопротивлении нагрузки совпадает с вектором тока по направлению. Вектор напряжения на индуктивном сопротивлении  $jX_K \cdot \Box$  перпендикулярен, а вектор напряжения  $R_K \cdot \Box$  параллелен вектору тока. Вектор напряжения на входе трансформатора равен сумме трех векторов напряжения.

Упрощенная схема используется для расчета цепей, содержащих трансформаторы.